

# GO 200 / GO 266

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MODE D'EMPLOI  
SAFETY INSTRUCTIONS AND DIRECTIONS FOR USE



**RIVETEUSES  
A BATTERIE**

**BATTERY RIVETING  
TOOLS**



## GO 200

**Pour Rivets Standards Ø 2.4 à 5.0 mm Alu, Acier, Inox**  
**Pour Standards Rivets Ø 2.4 à 5.0 mm Alu, Steel, St Steel**

## GO 266

**Pour Rivets Standards Ø 2.4 à 6.4 mm Alu, Acier, Inox**  
**Pour Rivets de Structure Ø 4.8 à 6.4 mm Alu, Acier, Inox**  
**Pour Standards Rivets Ø 2.4 à 6.4 mm Alu, Steel, St Steel**  
**Pour Structural Rivets Ø 4.8 à 6.4 mm Alu, Steel, St Steel**

# SOMMAIRE



<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b> .....	5
<b>1. PRESENTATION DE L'OUTIL</b> .....	7
• Noms des Composants .....	7
• Paramètres techniques .....	7
• Liste des pièces .....	8-10
<b>2. PRÉPARATION DE L'OUTIL</b> .....	11
• Remplacement des accessoires .....	11
• Vérification de l'outil et de la batterie .....	12
<b>3. RÉGLAGE DES FONCTIONS</b> .....	13
• Réglage de la course .....	13
• Réglage du mode de rivetage .....	13
<b>4. UTILISATION DE L'OUTIL</b> .....	14
• Rivetage en mode classique.....	15
• Rivetage en mode autobloquant .....	15
<b>5. CHARGEUR &amp; BATTERIE</b> .....	16
• Spécifications techniques .....	16
• Utilisation du chargeur .....	16
• Utilisation de la batterie .....	16
<b>6. FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)</b> .....	17
<b>7. DÉPANNAGE</b> .....	17
<b>8. Conditions de Garantie et Certification CE</b> .....	19




# TABLE OF CONTENTS



<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	21
<b>1. TOOL OVERVIEW</b> .....	<b>23</b>
• Component Names.....	23
• Technical Parameters.....	23
• Parts List .....	24-26
<b>2. TOOL PREPARATION</b> .....	<b>27</b>
• Replacing Accessories .....	27
• Tool and Battery Inspection.....	28
<b>3. FUNCTION SETTINGS</b> .....	<b>29</b>
• Stroke Adjustment.....	29
• Setting the Riveting Mode.....	29
<b>4. TOOL OPERATION</b> .....	<b>30</b>
• Riveting in Standard Mode.....	31
• Riveting in Self-Locking Mode.....	31
<b>5. CHARGER &amp; BATTERY</b> .....	<b>32</b>
• Technical Specifications.....	32
• Using the Charger.....	32
• Using the Battery.....	32
<b>6. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)</b> .....	<b>33</b>
<b>7. TROUBLESHOOTING</b> .....	<b>33</b>
<b>8. Warranty Conditions and CE Certification</b> .....	<b>35</b>



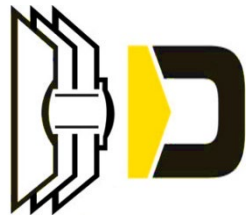




## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'électrocution, de blessures, d'incendie et de dommages matériels, veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité suivantes.

### Description des Symboles

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire les niveaux de danger, de blessures et de dommages matériels pouvant résulter du non-respect des instructions et d'une utilisation incorrecte.

-  **Danger** : Indique un danger potentiel à risque élevé pouvant causer des blessures graves ou mortelles.
-  **Avertissement** : Indique un danger potentiel à risque moyen pouvant causer des blessures graves ou mortelles.
-  **Attention** : Indique un danger potentiel à risque faible pouvant causer des blessures légères ou des dommages matériels.

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire les types d'instructions à suivre.


 : Ce symbole est utilisé pour avertir l'utilisateur des étapes d'opération interdites.

 : Ce symbole est utilisé pour avertir l'utilisateur des étapes d'opération nécessaires pour utiliser le produit en toute sécurité.

### **Avertissement**

#### **Utilisation de l'Outil**

- Cet outil est uniquement destiné au sertissage de rivets aveugles. Ne pas utiliser pour d'autres usages, comme par exemple un marteau, etc.
- Ne pas utiliser l'outil sans matériau à riveter ! Assurez-vous que le collecteur de clous est bien fixé pour éviter que les rivets cassés ne blessent quelqu'un.
- Ne pas surcharger l'outil de rivetage ; utilisez-le dans les limites spécifiées dans les réglages des fonctions (voir page 11).
- N'obstruer pas la ventilation du moteur et n'introduisez aucun objet dans les ouvertures.
- Lors de l'utilisation de l'outil de rivetage, il est recommandé **de porter des lunettes de protection**. Portez également un équipement de protection individuelle, tel que des gants, un casque de sécurité, des chaussures antidérapantes, des bouchons d'oreille antibruit, et un harnais de sécurité ainsi que toutes autres mesures de protection nécessaires.

 **Veuillez conserver et manipuler soigneusement le coffret d'emballage du produit et ses accessoires.**  
Rangez l'outil et ses accessoires dans leur coffret, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

#### **Utilisation de la Batterie**

- Ne rechargez jamais les batteries endommagées, sales ou humides.
- Ne jamais jeter les batteries dans l'eau ou le feu, elles doivent être éliminées selon la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Ne procédez pas à la recharge si la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

#### **Utilisation du Chargeur**

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs d'origine pour charger l'outil
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé, sale ou humide pour charger les batteries.
- Ne pas placer d'objets métalliques dans la zone de charge pour éviter les courts-circuits.
- Ce chargeur ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées, des personnes ayant des troubles mentaux ou des personnes non formées et sans les connaissances nécessaires, sauf si un responsable de la sécurité est présent pour superviser ou guider leur utilisation du chargeur.



## **Danger**

- N'utilisez pas l'outil de rivetage dans un environnement humide ou à proximité de liquides ou gaz inflammables. **Risque d'explosion !**
- Ne dirigez jamais l'outil de rivetage vers vous-même, autrui ou des animaux.
- Ne chargez pas dans un endroit humide, ou à proximité d'une flamme nue, ou dans une atmosphère contenant des gaz inflammables, pour éviter tout risque d'explosion.

## **Attention**

- Veillez à placer l'outil de manière à éviter qu'il ne tombe afin de prévenir des dommages et accidents de sécurité.
- Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous qu'elle est bien fixée. Un "clic" indique que la batterie est correctement installée.
- Avant d'effectuer la maintenance de l'outil de rivetage, retirez toujours la batterie.
- Avant de charger, vérifiez que le chargeur et son alimentation sont en bon état.
- Utilisez une alimentation compatible avec le chargeur.
- Contrôlez régulièrement la prise, le câble d'alimentation et le chargeur. En cas de problème, faites-les réparer par un technicien qualifié ou un électricien professionnel.
- Pour toute réparation, retournez l'appareil au fabricant ou à un revendeur agréé.
- Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine lors de l'entretien.

## **Attention**

### **Maintenance/Entretien**

- Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de l'outil à batterie lithium et doit être effectuée au moins tous les six mois par un revendeur agréé ou le fabricant. Si l'outil est utilisé fréquemment, il est recommandé de faire la maintenance plus tôt.
- L'entretien de l'outil de rivetage consiste uniquement à remplacer des pièces usées telles que le nez, les mors et leurs glissières, si nécessaire (voir page 9 pour le remplacement des pièces).
- Pour garantir le bon fonctionnement de vos outils, vérifiez souvent l'état des pièces d'usure. Si elles sont endommagées ou usées, contactez votre revendeur pour les remplacer.

### **Réparation**

- La période de garantie est de 1 an à compter de la date d'achat. Les pièces sujettes à l'usure (tels que les jeux de mors, poussoirs et ressorts) sont exclues de la garantie. Le non-respect des règles d'installation et de réglage, ou une utilisation incorrecte, peut entraîner l'annulation de la garantie.

### **Protection de l'Environnement et Recyclage**


- Lors du remplacement des batteries lithium utilisées, veuillez noter les points suivants :
  - Si votre pays ou région a des réglementations spécifiques, assurez-vous de confier les anciennes batteries à un centre spécialisé pour sa collecte.
  - Ne jetez jamais les anciennes batteries dans les poubelles, le feu ou l'eau !





# 1- PRESENTATION DE L'OUTIL

## Noms des Composants

1. Écrou
2. Nez
3. Porte-Nez
4. Panneau d'affichage des fonctions
5. Batterie
6. Bol Collecteur de rivets
7. Corps de l'outil
8. Voyant lumineux
9. Gâchette
10. Chargeur

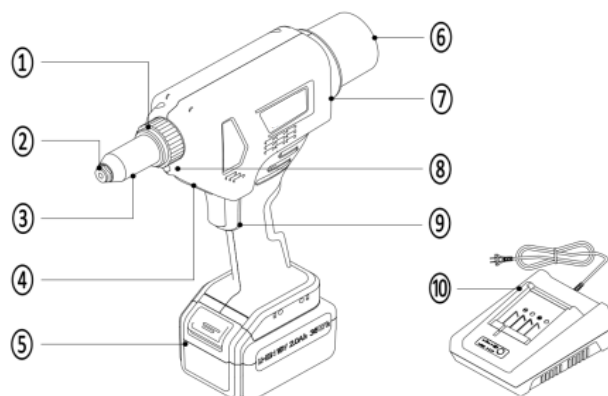

## Dimensions Extérieures (mm) : Voir les illustrations

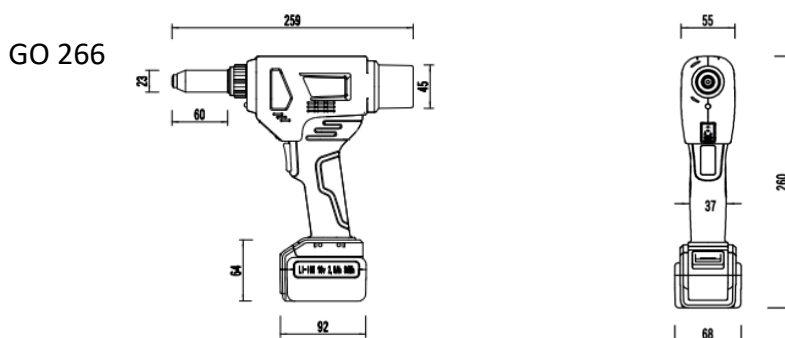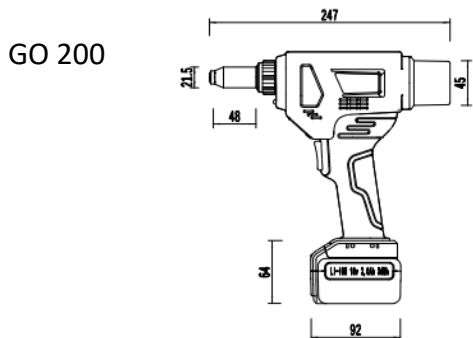

## Paramètres Techniques


Paramètre	GO 200	GO 266
Moteur	18V Brushless	
Niveau de Bruit	< 90dB	
Force de Traction	12 000 N	18 000 N
Course	21 mm	26 mm
Poids Net (avec batterie)	1.44 kg	1.60 kg
Plage de sertissage	Ø2.4-Ø5.0 mm / Rivets aveugles	Ø2.4-Ø6.4 mm / Rivets standards Ø4.8-Ø6.4 mm / Rivets structurels
Spécification des Matériaux	Alu, Acier, Inox	Alu, Acier, Inox

★ **Remarque Importante** : Les accessoires fournis avec ce produit sont la configuration standard d'usine. Pour toute demande spéciale ou ajustement de configuration, veuillez contacter votre revendeur.






# GO 200

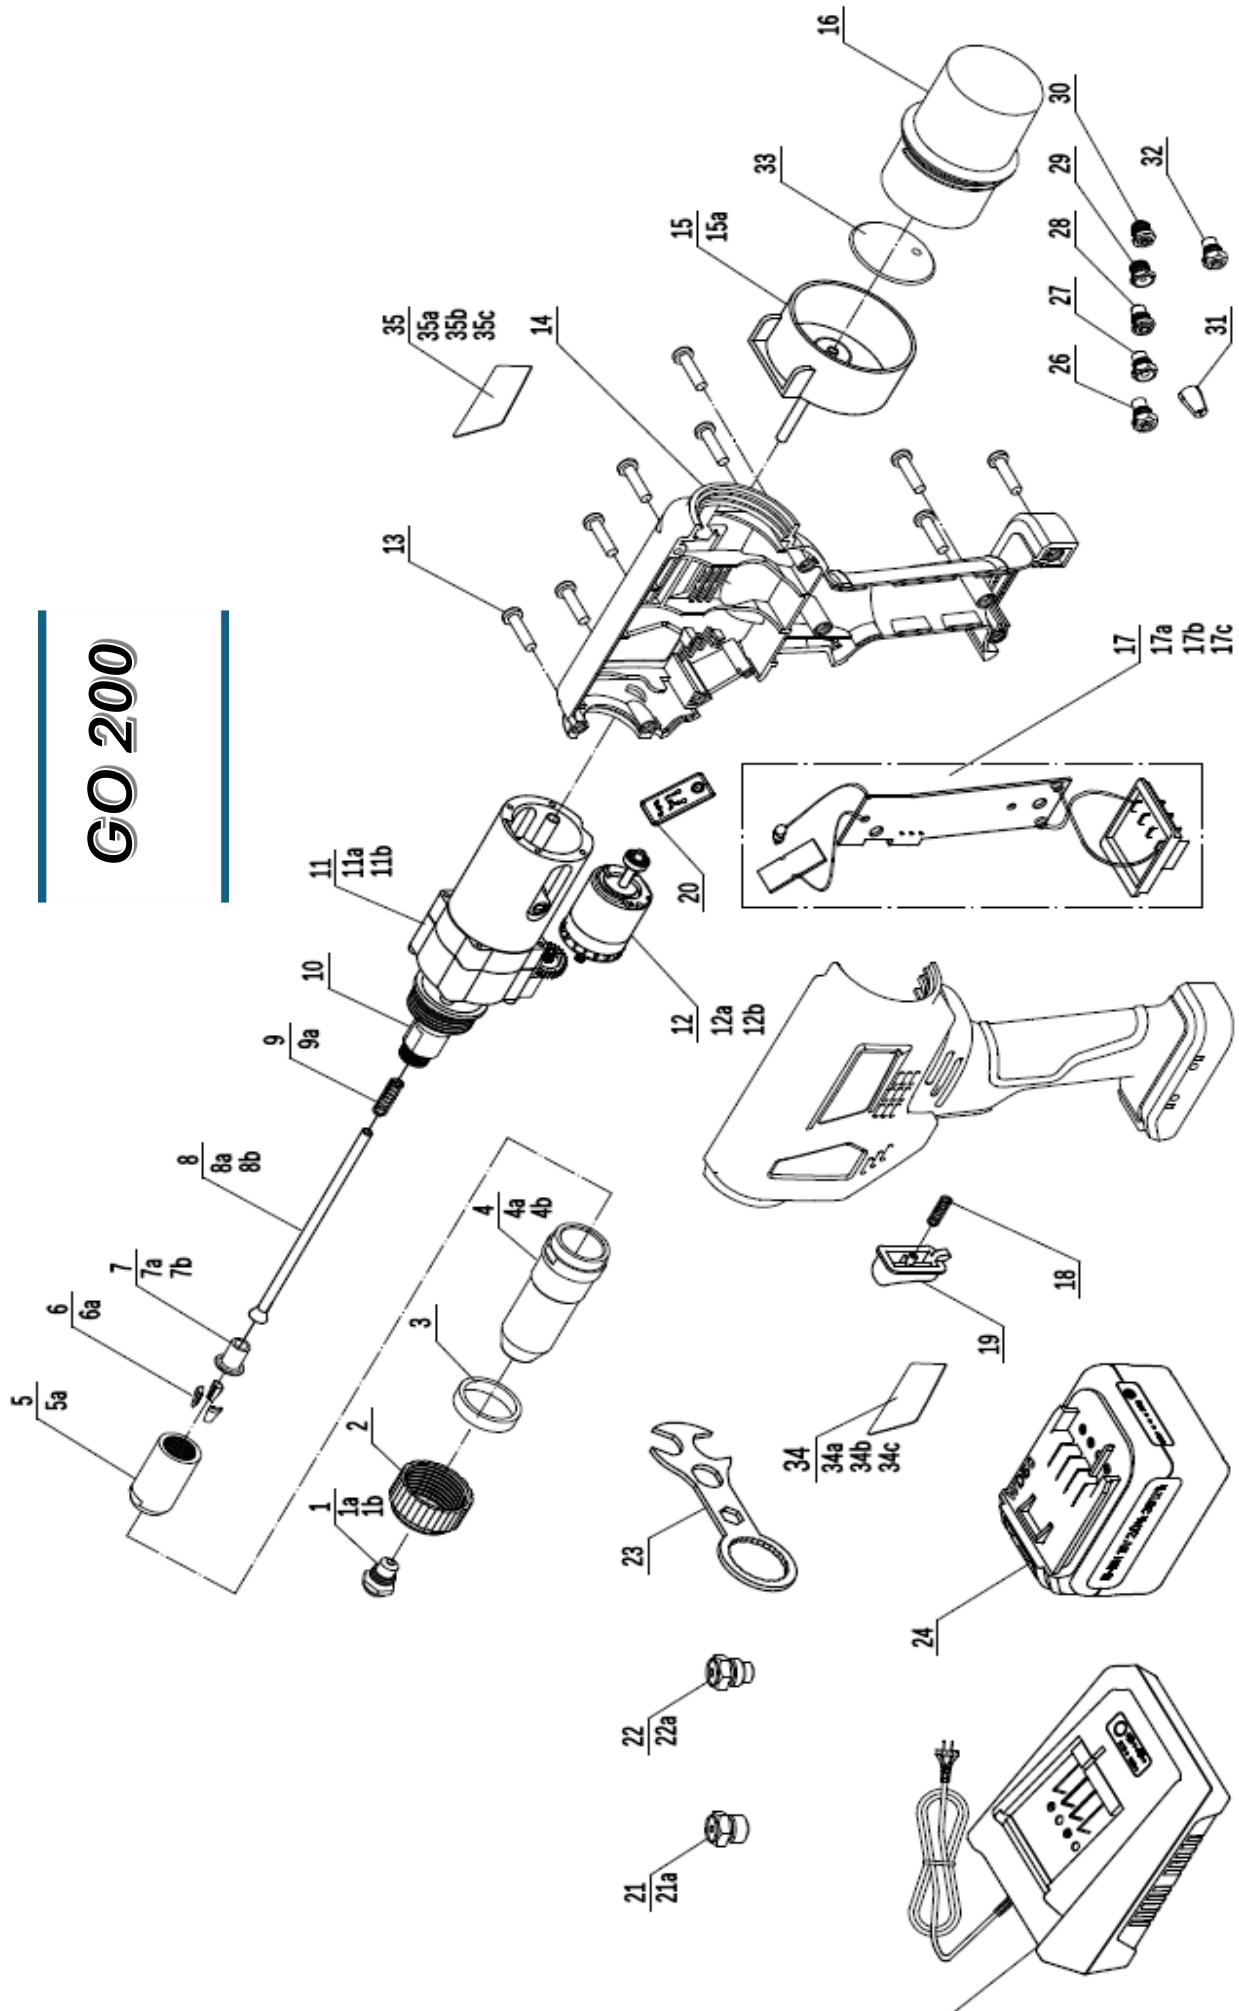



# GO 266

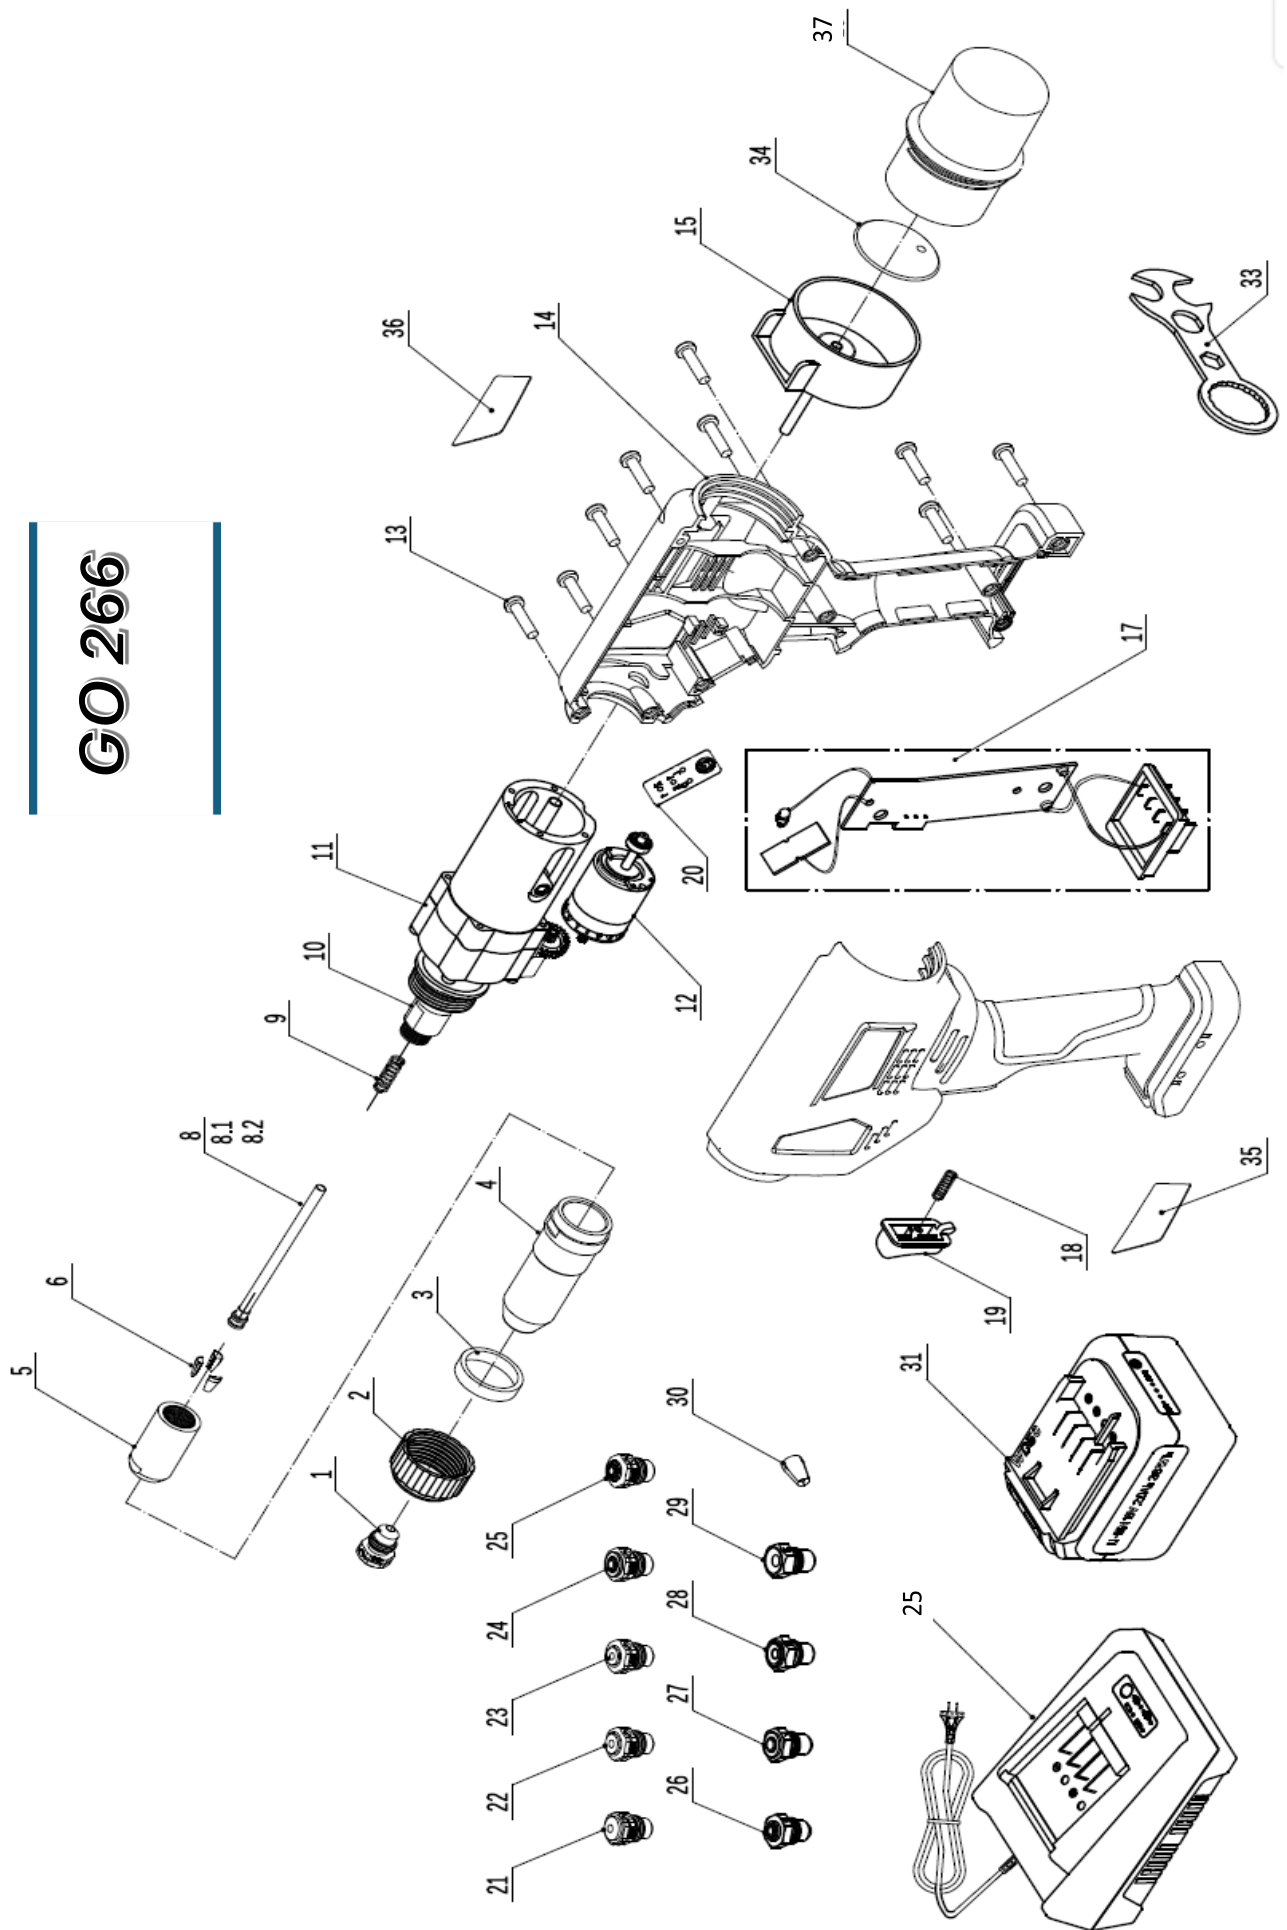

## Liste des Pièces Détachées

Remarque : Les pièces ombrées dans la liste sont des pièces sujettes à l'usure.

### Liste des Pièces Communes — GO200 / GO 266

N°	Code	Nom	Qté	N°	Code	Nom	Qté
2	Z02660002	Écrou	1	19	Z02000019	Gâchette	1
3	Z02660003	Joint en caoutchouc	1	20	Z02000020	Panneau de contrôle	1
13	Z02000013	Vis à tête hexagonale	9	23	Z02000023	Clé	1
14	Z02000014	Corps de l'outil	1	24	ZBATT18V201AH	Batterie 18V 2.0Ah	1
37	Z02000037	Bol Collecteur rallongé	1	25	ZCHARG18V3	Chargeur	1
18	Z02000018	Ressort de Gâchette	1	31	ZBATT18V401AH	Batterie 18V 4.0Ah	1

### Liste des Pièces — GO 200

N°	Code	Nom	Qté	N°	Code	Nom	Qté
1	Z02000001	Nez D (4.8/5.0)	1	11	Z02000011	Mécanisme	1
4	Z02000004	Tube Porte-Nez	1	12	Z02000012	Moteur Brushless	1
5	Z02000005	Cône Porte-Mors	1	15	Z02000015	Raccord postérieur	1
6	Z02000006	Jeu de Mors	1	17	Z02000017	Carte PCB	1
7	Z02000007	Poussoir	1	21	Z02000021	Nez B (3.2)	1
8	Z02000008	Tube de passage	1	22	Z02000022	Nez C (4.0)	1
9	Z02000009	Ressort de Poussoir	1	34	Z02000034	Etiquette corps gauche	1
10	Z02000010	Gaine d'assemblage	1	35	Z02000035	Etiquette corps droite	1

### Liste des Pièces — GO 266

N°	Code	Nom	Qté	N°	Code	Nom	Qté
1a	Z0266001A	Nez Anti-chute Riv Stand. 6.4 mm	1	21	Z02660021	Nez anti-chute Riv Stand. 6.0mm	1
4	Z0266004	Tube Porte-Nez	1	22	Z02660022	Nez anti-chute Riv Stand. 4.8mm	1
5	Z0266005	Cône Porte-Mors	1	23	Z02660023	Nez anti-chute Riv Stand. 4.0mm	1
6	Z0266006	Jeu de 3 mors	1	24	Z02660024	Nez anti-chute Highbolt 6.4mm	1
8	Z0266008	Kit Poussoir+Tube eje. 2.4/3.2mm	1	25	Z02660025	Nez anti-chute Highbolt 4.8mm	1
8,1	Z02660081	Kit Poussoir+Tube eje. 4.0/5.0	1	26	Z02660026	Nez classique Highlock HR 6.4mm	1
8,2	Z02660082	Kit Poussoir+Tube eje. 5.0/6.4	1	27	Z02660027	Nez classique convexe 6.4mm	1
9	Z0266009	Ressort de poussoir	1	28	Z02660028	Nez classique Highlock HR 4.8mm	1
10	Z02660010	Manchon à ressort	1	29	Z02660029	Nez classique convexe 4.8mm	1
11	Z02660011	Mécanisme	1	30	Z02660030	Jeu de 3 mors	1
12	Z02660012	Moteur brushless	1	33	Z02660033	Clé	1
15	Z02660015	Support bol collecteur	1	34	Z02660034	Tampon bol collecteur	1
17	Z02660017	Carte PCB	1	35	Z02660035	Etiquette droite corps	1
18	Z02660018	Ressort de Gâchette	1	36	Z02660036	Etiquette gauche corps	1




## 2- PRÉPARATION DE L'OUTIL

Avant de commencer à utiliser l'outil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

### **⚠ Danger**

Avant de remplacer le nez de l'outil, les mors ou d'autres pièces sujettes à l'usure, **veillez à toujours retirer la batterie de l'outil**. Sinon, vous risquez de gravement vous blesser !

Choisissez un nez qui correspond au diamètre du rivet, ou toute autre pièce sujette à l'usure que vous devez remplacer. Suivez les illustrations ci-dessous :

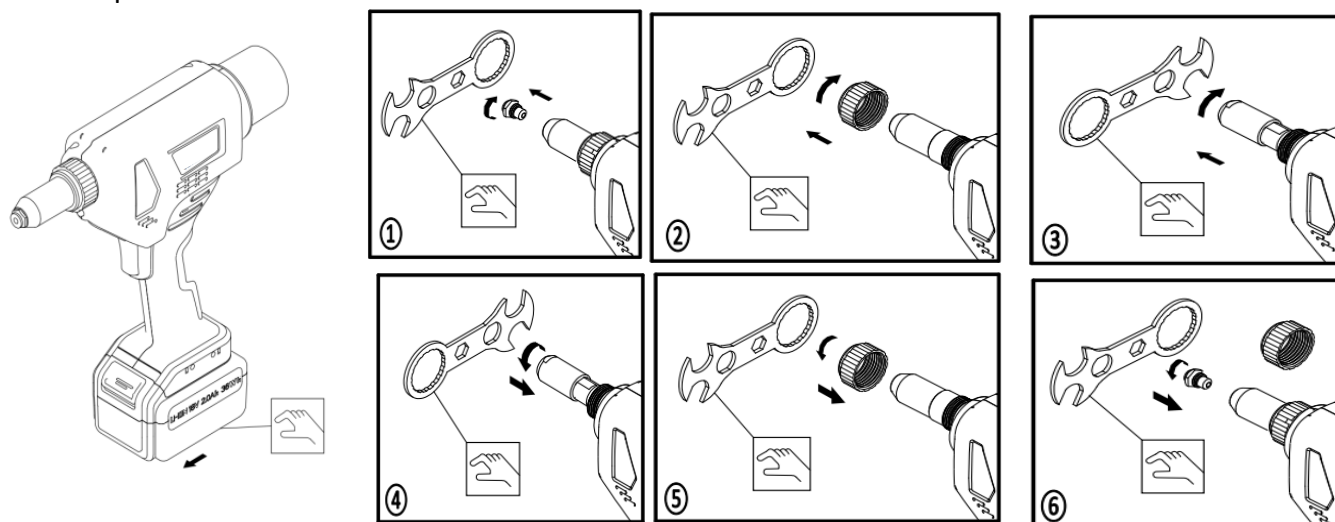

### **Étapes de Remplacement des accessoires :**

#### **A- Vérifier que la batterie a bien été retirée de l'outil.**



Remplacement du nez

#### **B- Desserrer le nez :**

Utiliser une clé pour desserrer le nez de l'outil dans le sens indiqué par la flèche (illustration ①), puis retirer-le.

#### **C- Remplacer le nez :**

Visser le nez dont vous avez besoin en tournant dans le sens indiqué par la flèche à l'aide de la clé (illustration ⑥), et le serrer fermement.



Remplacement du jeu de mors (mâchoires)

#### **D- Retirer l'écrou :**

Utiliser une clé pour desserrer l'écrou dans le sens indiqué par la flèche (illustration ②), puis retirer-le.

#### **E- Retirer le cône porte-mors :**

Utiliser une clé pour desserrer le cône porte-mors dans le sens indiqué par la flèche (illustration ③), puis retirer-le.

#### **F- Remplacez les mâchoires de serrage :**

Retirer les mors défectueux du cône porte-mors et monter le jeu de mors neuf en lieu et place.


#### **G- Réinstaller le cône porte-mors et le bouchon fileté :**

Visser la cône porte-mors et l'écrou dans le sens indiqué par les flèches (illustrations ④ et ⑤), puis serrer-les avec une clé plate.



#### **H - Réinstaller la batterie.**

## Légende des Pièces :

- ① Écrou
- ② Joint en caoutchouc
- ③ Porte-Nez
- ④ Cône Porte-Mors
- ⑤ Jeu de 3 mors
- ⑥ Poussoir mors
- ⑦ Tube de passage
- ⑧ Ressort de poussoir

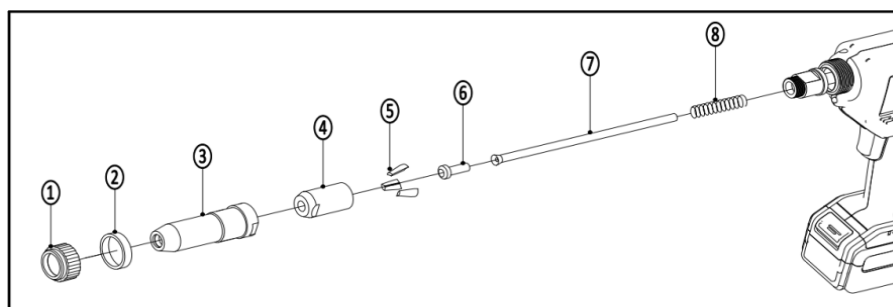

## Vérification de la Batterie

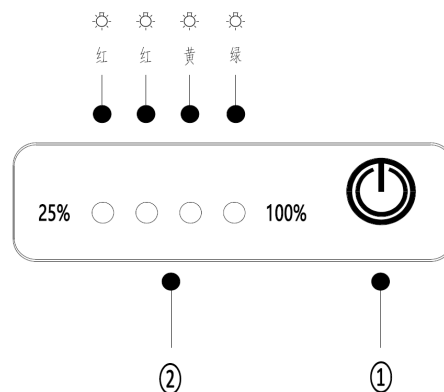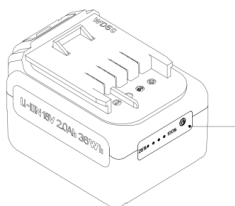

- ① Bouton Marche/Arrêt
- ② Indicateur de Niveau de Charge (trois couleurs)

Appuyez une fois sur le bouton ① pour vérifier le niveau de charge.

Les voyants de niveau de charge (rouge, jaune, vert) s'allument en continu pour indiquer :

- **Rouge, Jaune, Vert** tous allumés : Niveau de charge à 100%
- **Rouge et Jaune** (trois voyants) allumés : Niveau de charge à 75%
- **Rouge** (deux voyants) allumés : Niveau de charge à 50%


**Remarque :** À ce niveau, il est possible que l'outil ne puisse pas riveter certains rivets de haute résistance. Veuillez recharger la batterie si nécessaire.

- **Rouge** (un seul voyant) allumé : Niveau de charge à 25%, **Veuillez recharger !**

## Vérification de l'Outil

- ① Éclairage LED
- ② Gâchette
- ③ Batterie

- Installez la batterie dans la direction indiquée par la flèche ③.
- Appuyez sur la gâchette ②, la lumière LED blanche ① reste allumée, indiquant que l'outil est sous tension et prêt à fonctionner.

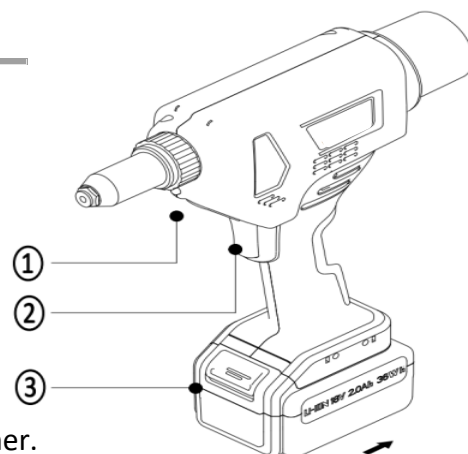

## **Remarque Importante :**

- Pour économiser l'énergie, l'outil est doté d'une fonction de mise en veille automatique. Si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, le voyant lumineux blanc s'éteint automatiquement et l'outil passe en mode veille. Appuyez à nouveau sur la gâchette pour réactiver l'appareil.



### 3. RÉGLAGE DES FONCTIONS

Lisez attentivement les instructions suivantes avant de commencer à utiliser les réglages des fonctions :

**Très Important :** Les modèles GO 200 et GO 266 disposent d'une fonction de réglage de la course.


- **Réglages d'usine :**

- GO 200 : Course de 15 mm ; Mode de rivetage : Mode standard (D).
- GO 266 : Course de 20 mm ; Mode de rivetage : Mode standard (D).

Avant de régler ou de changer les fonctions, assurez-vous de bien comprendre les spécifications des rivets aveugles, les conditions de travail et l'état du rivetage.

#### Panneau d'Affichage des Fonctions

- ① Contrôle de la course
- ② Indicateur de mode
- ③ Bouton/Déclencheur

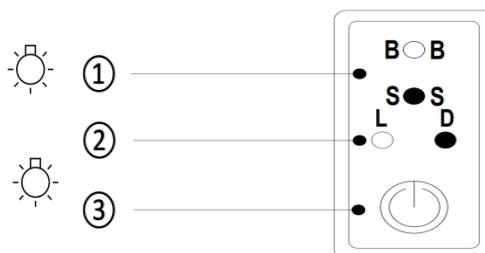

#### Réglage de la Course

Appuyez sur le bouton ③ pour ajuster la course. À chaque pression courte, l'indicateur de course ① s'allume en vert.

- Pour la GO 200 :
  - S : Course de 15 mm
  - B : Course de 21 mm
- Pour la GO 266 :
  - S : Course de 20 mm
  - B : Course de 26 mm

#### Réglage du Mode de Rivetage

##### Conseils Importants pour le Réglage :

- Avant de changer de mode de rivetage, assurez-vous de bien comprendre les spécifications des rivets aveugles, les conditions de travail et l'état du rivetage. Choisissez le mode de rivetage approprié.
- Il existe 2 modes de rivetage : le mode de rivetage auto-verrouillant (L) et le mode de rivetage standard (D).

##### Mode de Rivetage Auto-Verrouillant :

- L'indicateur de mode ② (L) s'allume en vert.
- En conditions normales, après avoir inséré le rivet dans la tête de l'outil, une première pression sur la gâchette verrouille automatiquement le rivet et le place précisément. Une seconde pression termine le rivetage.
- Ce mode est idéal pour les zones difficiles d'accès et convient aux opérations où l'opérateur est penché ou lorsque le rivet ne peut pas être maintenu en place et risque de tomber.
- **Non recommandé pour les opérations sur chaîne de montage !**



### Mode de Rivetage Standard :

- L'indicateur de mode ② (D) s'allume en vert.
- En conditions normales, le rivet est préinstallé dans le matériau. Insérez la tête de l'outil sur la tige du rivet et appuyez sur la gâchette pour terminer le rivetage.
- **Non recommandé pour les opérations où l'opérateur est penché ou lorsque le rivet ne peut pas être maintenu en place et risque de tomber !**

### Changer de Mode de Rivetage

- En mode de réglage d'usine, maintenez le bouton ③ enfoncé pendant 2 secondes. L'indicateur de mode ② (L) s'allume en vert, indiquant que le mode de rivetage est passé en mode auto-verrouillant.
- Appuyez de nouveau sur le bouton ③ pendant 2 secondes. L'indicateur de mode ② s'allume en vert de manière continue, indiquant que le mode de rivetage est revenu au mode standard (D).
- Lors du passage du mode (L) au mode (D), veillez à terminer le cycle de rivetage en mode (L), sinon le changement vers le mode (D) ne sera pas possible.

## 4. UTILISATION DE L'OUTIL

### *Instructions Importantes Avant de Commencer :*

- Avant la première utilisation, chargez la batterie à 100 % ! (Conformément aux réglementations nationales, les batteries lithium-ion quittent l'usine avec une charge ne dépassant pas 50 %.)
- Réglez les fonctions selon le rivet et l'application (voir page 11).


**Très Important :** si le bol collecteur de rivets est rempli à plus des deux tiers, il faut le vider rapidement, sous peine d'altérer le bon fonctionnement de l'outil ou d'endommager l'appareil !

**Remarque :** Une fois la course réglée, procédez au rivetage selon le mode choisi, en suivant la méthode illustrée ci-après.




### Mode de Rivetage Standard D

1. Insérez le rivet dans le matériau.
2. Insérez la tige du rivet dans la tête de l'outil.
3. Appuyez sur la gâchette pour effectuer le rivetage (restez appuyé jusqu'à la fin du rivetage).
4. Une fois le rivetage terminé, inclinez l'outil vers l'arrière pour que la tige du rivet cassée tombe dans le collecteur de rivets. (GO200 uniquement, car pour la GO266 le clou est expulsé directement dans le bol).
5. Lorsque les tiges de rivets cassées dans le collecteur de rivets dépassent les 2/3, retirez et videz le collecteur de rivets.

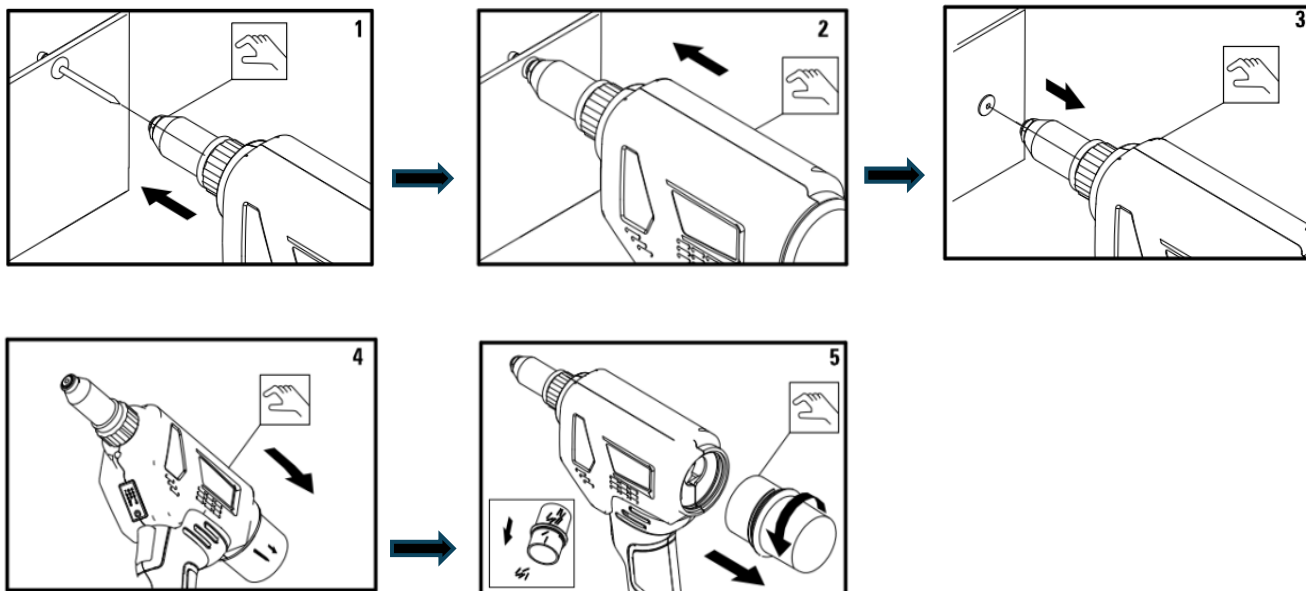

### Mode de Rivetage Auto-Verrouillant S

1. Insérez la tige du rivet dans la tête de l'outil.
2. Appuyez sur la gâchette pour verrouiller la tige du rivet.
3. Vérifiez que la tige du rivet est verrouillée et préparez-vous à effectuer le rivetage.
4. Insérez le rivet dans le matériau et appuyez à nouveau sur la gâchette pour effectuer le rivetage.
5. Une fois le rivetage terminé, inclinez l'outil vers l'arrière pour que la tige du rivet cassée tombe dans le collecteur de rivets (GO200 uniquement, car pour la GO266 le clou est expulsé directement dans le bol).
6. Lorsque les tiges de rivets cassées dans le collecteur de rivets dépassent les 2/3, retirez et videz le collecteur de rivets.

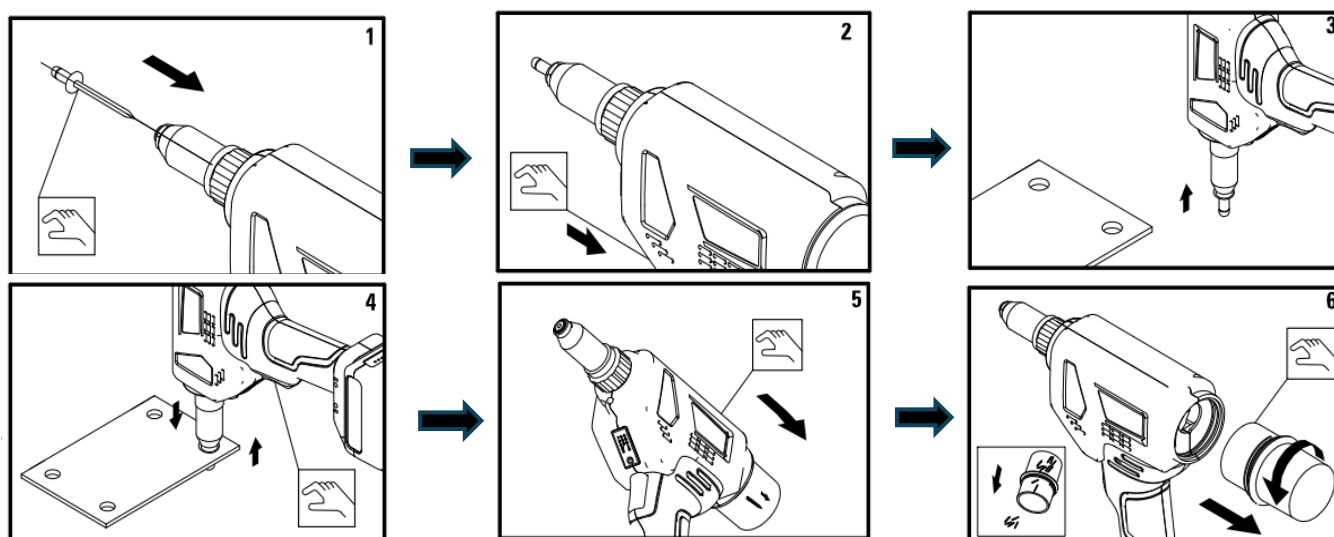

## 5. CHARGEUR & BATTERIE



### Spécifications Techniques

-	Chargeur	Batterie 2.0 Ah	Batterie 4.0 Ah
Sortie	18V-2.0A	18V - 2.0Ah - 36W	18V - 4.0Ah – 72W
Entrée	100-240V/50-60Hz/1A		
Poids net	0.250 kg	0.350 kg	0.650 kg
Code Article	ZCHARG18V3	ZBATT18V201AH	ZBATT18V401AH

### Utilisation du Chargeur

- Branchez le chargeur à une source d'alimentation. Le voyant ① s'allume en vert, indiquant un fonctionnement normal.
- Installez la batterie dans la direction indiquée par la flèche.

Opération	Voyant de charge ①	Signification ②	Mesures à Prendre
Batterie insérée dans le chargeur	Lumière rouge	Batterie normale, temps de charge environ 1 heure	-
	Lumière verte	Batterie défectueuse, ne peut pas se charger	Débrancher l'alimentation, retirez la batterie, et remplacez-la par une neuve
Batterie en cours de charge	Lumière verte	Batterie complètement chargée, retirez la batterie	Normal
	Lumière rouge	Température interne élevée, chargeur arrêté	Débrancher immédiatement l'alimentation, retirez la batterie, remplacez la par une neuve et/ou remplacez le chargeur

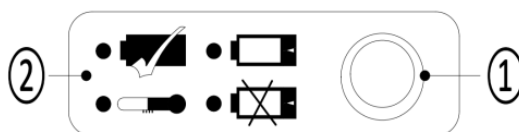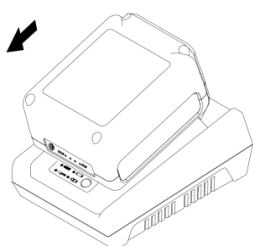

② Symboles de charge

① Témoin de charge

### Utilisation de la Batterie

- Lors de l'utilisation, vérifiez le niveau de charge de la batterie (voir page 10 pour la vérification de la batterie).
- La batterie possède une protection contre la décharge excessive (ECP) et peut être rechargée environ 1000 fois.
- N'insérez la batterie dans le chargeur que lorsqu'elle est complètement refroidie.
- Si vous remarquez que l'autonomie de la batterie diminue de manière significative lors d'une utilisation normale, cela signifie qu'il est temps de remplacer la batterie.



## 6. FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Sujet	Question	Réponse
Batterie	Est-ce grave si l'outil n'est pas utilisé pendant une longue période ?	La batterie peut se détériorer. Si la période d'inactivité dépasse six mois, veuillez <b>recharger la batterie une fois tous les six mois.</b>
	Le fait de recharger après chaque utilisation affecte-t-il la durée de vie de la batterie ?	Oui, il est conseillé de recharger lorsqu'il reste <b>25 % de charge</b> (un seul voyant allumé) ou lorsqu'elle est vide car cela peut prolonger la durée de vie de la batterie. (Voir <b>P10</b> )
Utilisation	En mode rivetage classique D, le boîtier chauffe après un certain temps. Est-ce normal ?	En raison du fonctionnement à grande vitesse du motoréducteur, la chaleur est transférée vers l'extérieur. Cela n'affecte pas l'utilisation normale. Il est conseillé de <b>porter des gants de protection appropriés.</b>

## 7. DÉPANNAGE

### A. Lors de la charge

Symptôme	Cause possible	Mesure corrective
Le voyant vert s'allume dès l'insertion dans le chargeur.	<b>Batterie défectueuse ou endommagée ; impossible de charger.</b>	Arrêtez immédiatement la charge, retirez la batterie et <b>remplacez-la par une neuve.</b>
Le voyant rouge s'allume pendant la charge et la batterie chauffe anormalement	Température de charge anormale (surchauffe), hors de la plage normale ( <b>0°C ~ 45°C</b> ).	Coupez immédiatement l'alimentation, retirez la batterie et vérifiez le chargeur.



## **B. Lors de l'utilisation**

<b>Symptôme</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Mesure corrective</b>
Tous les voyants du panneau clignotent.	Alerte de batterie faible.	Retirez la batterie et rechargez-la.
Le témoin clignote 1 fois, arrêt après 15s.	Alerte court-circuit moteur.	Arrêtez immédiatement le travail, retirez la batterie. Confiez la batterie et le chargeur à un <b>professionnel qualifié</b> pour inspection et réparation. En cas de doute, contactez votre revendeur agréé.
Le témoin clignote 3 fois, arrêt après 15s.	Alerte surchauffe de la carte de contrôle.	<i>Idem ci-dessus.</i>
Le témoin clignote 4 fois, arrêt après 15s.	Alerte blocage du moteur.	<i>Idem ci-dessus.</i>
Le témoin clignote rapidement ou 5 fois, arrêt après 15s.	Échec du démarrage ou courant anormalement élevé.	<i>Idem ci-dessus.</i>
<b>Le rivet ne se sertit pas</b>	Batterie endommagée ou vide.	Remplacez ou rechargez la batterie.
	Mâchoires desserrées.	Changer les mors.
<b>Le rivet ne casse pas, ou la tige reste coincée.</b>	Mâchoires usées ou présence d'impuretés dans la tête.	Remplacer les mâchoires, nettoyer la tête ou remplacer le ressort/la buse.
	Mauvais réglage de la course.	Régler correctement la course (voir <b>P11</b> ).
	Tige coincée dans les mâchoires ou le tube.	Retirer la tige, nettoyer et lubrifier l'ensemble.
	Bol Collecteur plein.	Vider le bol collecteur.
	Nez inadapté ou usé.	Utiliser un nez approprié ou le remplacer.

**Note importante :** Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, l'outil doit être réparé par un professionnel ou renvoyé au revendeur/fabricant pour maintenance.



## 8. Garantie et Certification CE

### Période de Garantie et Couverture de Réparation

- La période de garantie pour cet outil est de 1 an, à compter de la date indiquée sur la facture de vente.
- Les dommages causés par une usure normale, une surcharge, une utilisation inappropriée ou des actions humaines ne sont pas couverts par la garantie.
- Pour les problèmes de qualité liés à l'outil lui-même, les réparations ou remplacements sont effectués gratuitement pendant la période de garantie.
- Les réparations ou remplacements gratuits pendant la période de garantie ne concernent que les outils complets. Les pièces sujettes à l'usure ne sont pas couvertes par la garantie.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages causés par une utilisation anormale, un stockage inapproprié, des accidents, un mauvais usage ou une utilisation incorrecte. La responsabilité maximale du fabricant se limite à la valeur du produit lui-même et ne couvre pas les pièces connexes.
- En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur local ou contacter directement notre service client pour obtenir de l'aide.

### Déclaration de Conformité CE

Nous déclarons par la présente que cet outil électrique, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation, est conforme aux normes et documents normatifs suivants :


#### **Directives EC Applicables :**

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU

#### **Normes Harmonisées Applicables :**

- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013



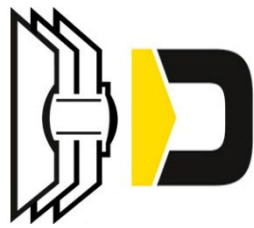




## SAFETY INSTRUCTIONS


To reduce the risk of electric shock, injury, fire, and property damage, please strictly observe the following safety instructions.

### Description of Symbols

The following symbols are used to classify and describe the levels of danger, injury, and property damage that may result from non-compliance with instructions and incorrect use..

-  **Danger**: Indicates a high-risk potential hazard that could cause serious injury or death.
-  **Warning**: Indicates a medium-risk potential hazard that could cause serious injury or death.
-  **Caution**: Indicates a low-risk potential hazard that could cause minor injury or property damage.

The following symbols are used to classify and describe the types of instructions to be followed.


 : This symbol is used to warn the user of prohibited operational steps.

 : This symbol is used to warn the user of necessary operational steps to use the product safely.

### **Warning**

#### **Tool Use**

- This tool is solely intended for blind riveting. Do not use as a striking tool or for other purposes, such as a hammer, etc..
- Do not use the tool without material to be riveted! Ensure the mandrel collector is securely attached to prevent broken rivets from causing injury.
- Do not overload the riveting tool; use it within the limits specified in the function settings (see page **13**).
- Do not obstruct the motor ventilation and do not insert any objects into the openings..
- When using the riveting tool, it is recommended to wear **protective goggles**. Also wear personal protective equipment, such as gloves, a safety helmet, non-slip shoes, noise-canceling earplugs, and a safety harness, along with any other necessary protective measures.

 **Please store and handle the product packaging box and its accessories carefully.** Store the tool and its accessories in their case, in a dry place, and out of reach of children..

#### **Battery Use**

- Never recharge batteries that are damaged, dirty, or wet.
- Never throw batteries into water or fire; they must be disposed of according to the regulations in force in your country.
- Do not proceed with charging if the ambient temperature is below 0°C or above 45°C.

#### **Charger Use**

- Use only original batteries and chargers to charge the tool
- Do not use a damaged, dirty, or wet charger to charge the batteries.
- Do not place metal objects in the charging area to avoid short circuits.
- This charger must not be used by persons with disabilities, persons with mental disorders, or untrained persons without the necessary knowledge, unless a safety officer is present to supervise or guide their use of the charger.



## **Danger**

- Do not use the riveting tool in a damp environment or near flammable liquids or gases. **Risk of explosion!**
- Never point the riveting tool at yourself, others, or animals.
- Do not charge in a damp place, near an open flame, or in an atmosphere containing flammable gases, to avoid any risk of explosion..

## **Caution**

- Be sure to place the tool in a way that prevents it from falling to avoid damage and safety accidents.
- When installing the battery, ensure it is securely fixed. A "click" indicates that the battery is correctly installed.
- Always remove the battery before performing maintenance on the riveting tool.
- Before charging, check that the charger and its power supply are in good condition.
- Use a power supply compatible with the charger.
- Regularly check the plug, power cable, and charger. In case of a problem, have them repaired by a qualified technician or a professional electrician.
- For any repair, return the device to the manufacturer or an authorized dealer.
- Use only original spare parts during maintenance.

## **Caution**

### **Maintenance/Care**

- Regular maintenance can extend the life of the lithium battery tool and must be performed at least every six months by an authorized dealer or the manufacturer. If the tool is used frequently, it is recommended to perform maintenance sooner.
- Maintenance of the riveting tool consists only of replacing worn parts such as the nosepiece, jaws, and their slides, if necessary (see page **25** for parts replacement).
- To ensure the proper functioning of your tools, frequently check the condition of wear parts. If they are damaged or worn, contact your dealer to replace them

### **Repair**

- The warranty period is 1 year from the date of purchase. Parts subject to wear (such as jaws or their slides) are excluded from the warranty. Failure to comply with installation and adjustment rules, or incorrect use, may result in the voiding of the warranty..

### **Environmental Protection and Recycling**


- When replacing used lithium batteries, please note the following points:
  - If your country or region has specific regulations, ensure you entrust old batteries to a specialized center for collection.
  - Never throw old batteries into trash cans, fire, or water!



# 1- TOOL OVERVIEW


## Component Names

- 11. Threaded cap
- 12. Tool head
- 13. Outer sleeve
- 14. Function display panel
- 15. Battery
- 16. Mandrel collector
- 17. Tool body
- 18. LED light
- 19. Trigger
- 20. Charger


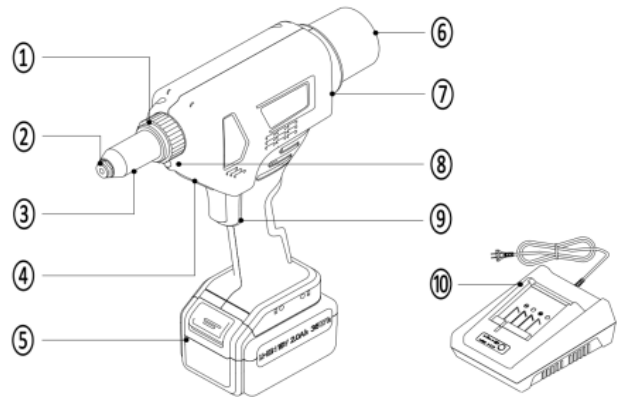


## Dimensions (mm): See illustrations

GO 200

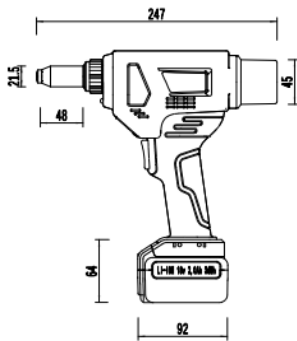

GO 266

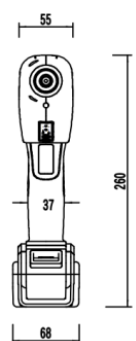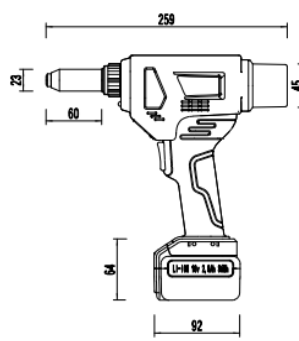

## Technical Specifications


Parameter	GO 200	GO 266
Motor	18V Brushless	
Noise level	< 90dB	
Pull force	12 000 N	18 000 N
Stroke	21 mm	26 mm
Net Weight (incl. battery)	1.44 kg	1.60 kg
Grip range	Ø2.4-Ø5.0 mm / Standard Rivets	Ø2.4-Ø6.4 mm / Standard Rivets Ø4.8-Ø6.4 mm / Structural Rivets
Material Specifications	All materials	All materials

★ **Important Note:** The accessories supplied with this unit are standard factory issue. For specialized requirements or configuration adjustments, please consult your authorized distributor..






# GO 200

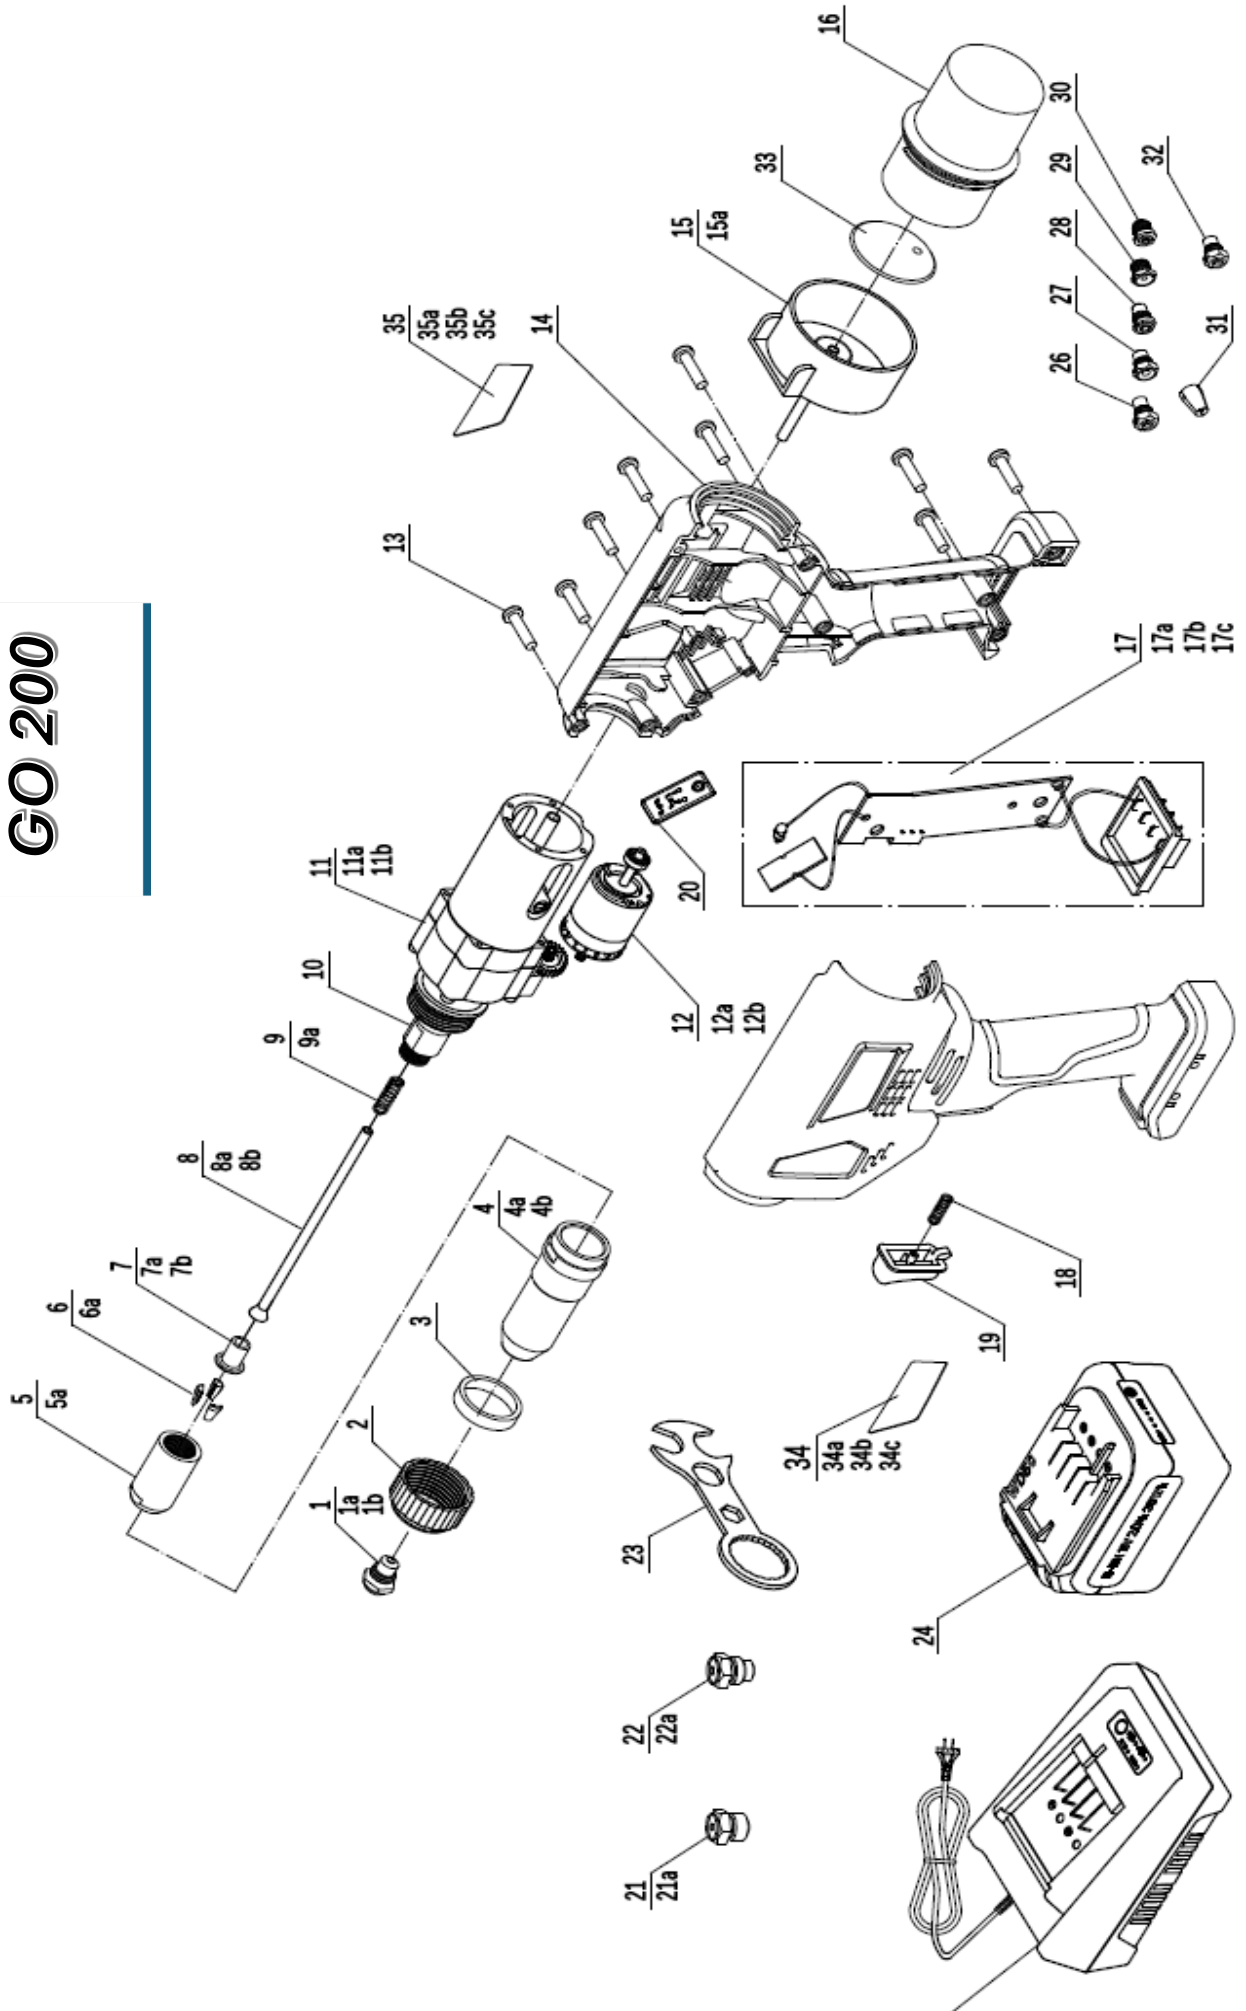



# GO 266

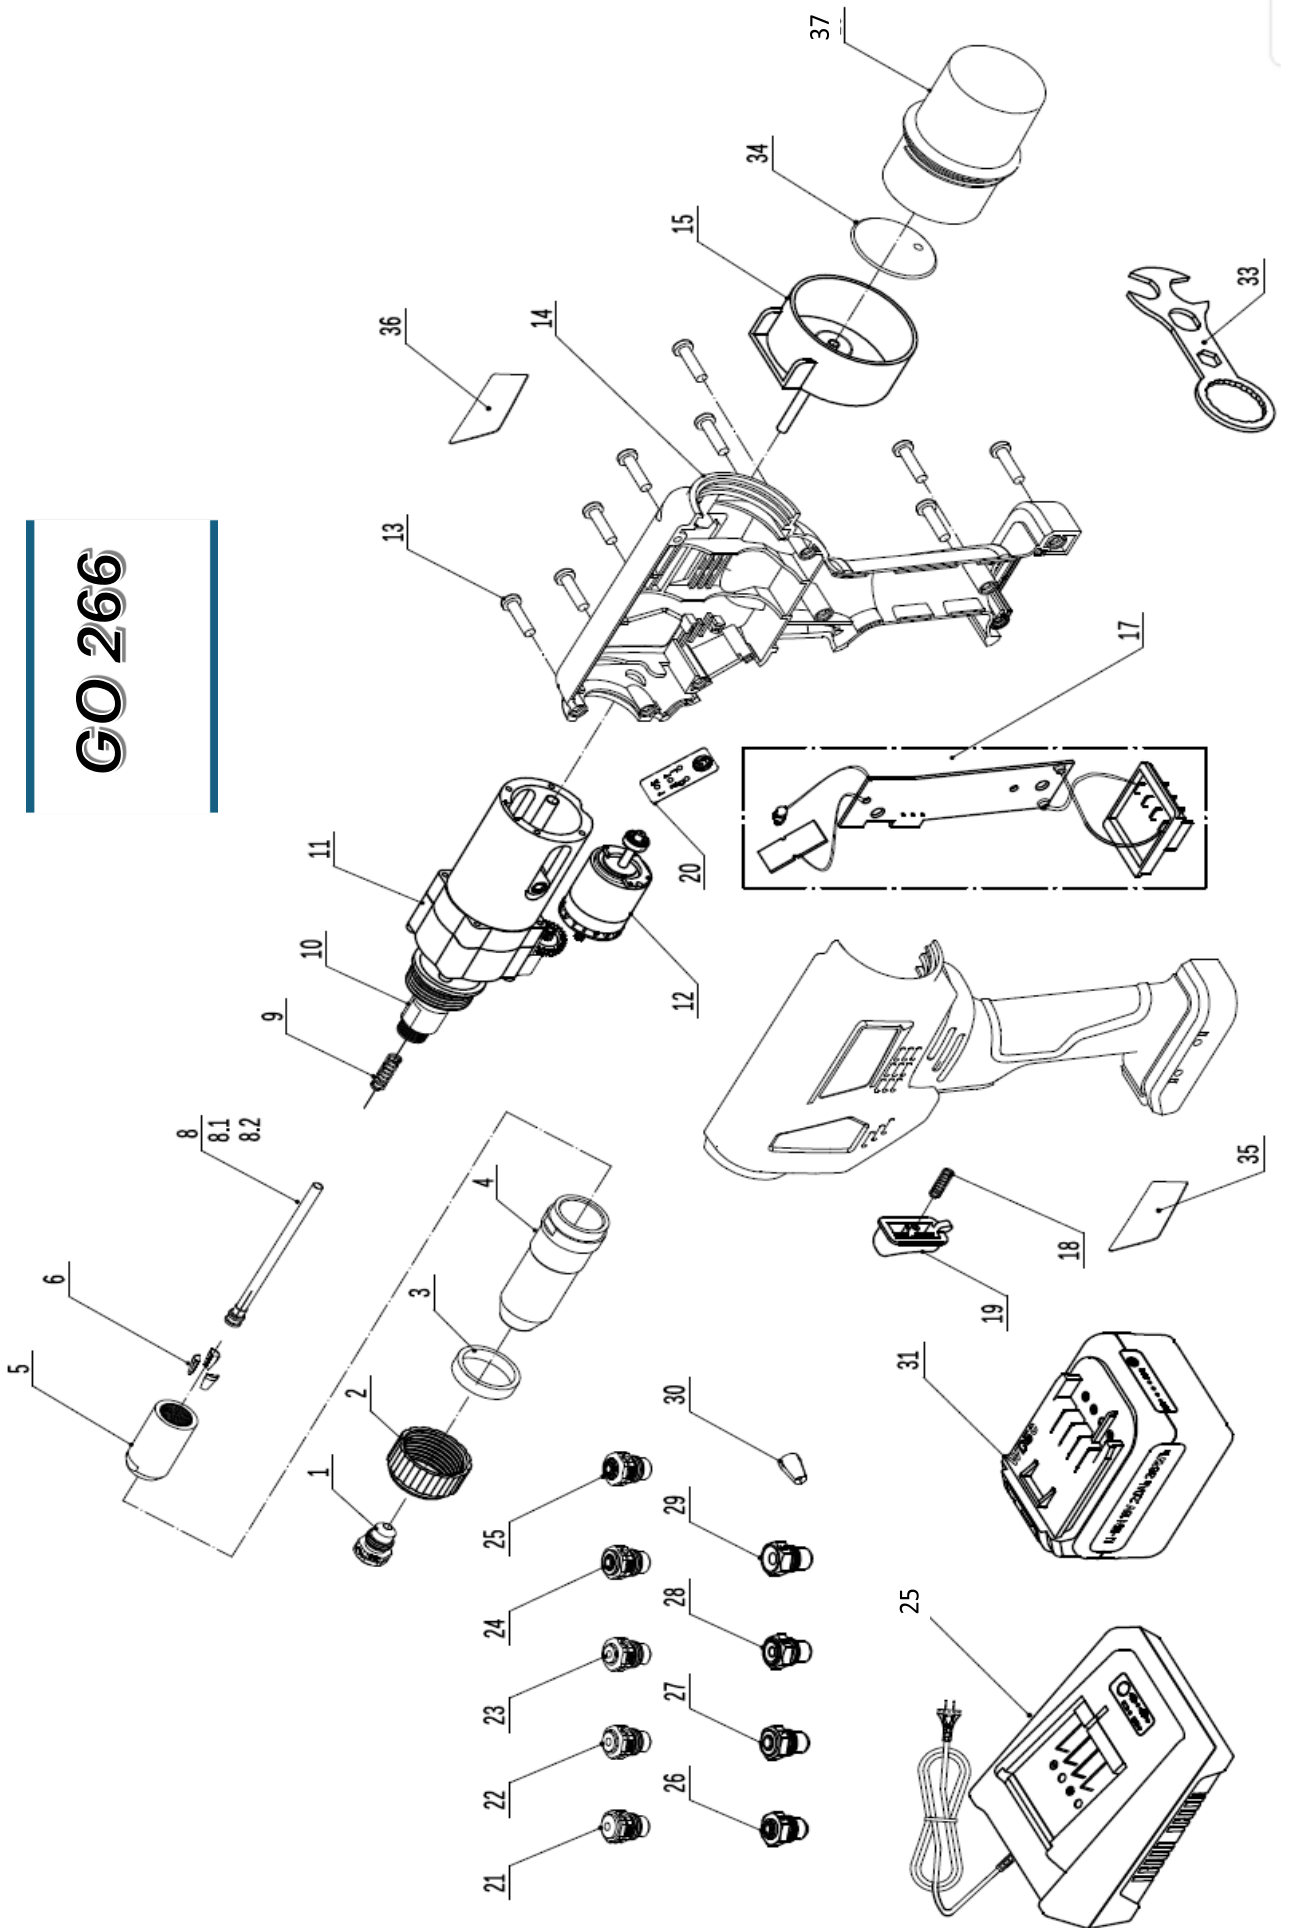

## Spare Parts List

Note: Shaded parts in the list are wear parts.

### Common Parts List — GO200 / GO 266

N°	Code	Name	Qté	N°	Code	Name	Qté
2	Z02000002	Screw cap	1	19	Z02000019	Trigger spring	1
3	Z02000003	Rubber ring	1	20	Z02000020	Function display/setting	1
13	Z02000013	Screw TH	9	23	Z02000023	Wrench	1
14	Z02000014	Tool Body	1	24	ZBATT18V201AH	Battery 18V 2.0Ah	1
37	Z02000037	Long Mandrel collector	1	25	ZCHARG18V3	Charger	1
18	Z02000018	Trigger	1	31	ZBATT18V401AH	Battery 18V 4.0Ah	1

### Liste des Pièces — GO 200

N°	Code	Name	Qté	N°	Code	Name	Qté
1	Z02000001	Nosepiece D (4.8/5.0)	1	11	Z02000011	Gear Box Set	1
4	Z02000004	Front Sleeve Set	1	12	Z02000012	Brushless Motor	1
5	Z02000005	Clamping Sleeve	1	15	Z02000015	Mandrel release component	1
6	Z02000006	3-jaw Set	1	17	Z02000017	PCB-Set	1
7	Z02000007	Clamping jaw pusher	1	21	Z02000021	Nosepiece B (3.2)	1
8	Z02000008	Push Pin Set	1	22	Z02000022	Nosepiece C (4.0)	1
9	Z02000009	Push-pin Spring	1	34	Z02000034	Left-side label body	1
10	Z02000010	Spring Sleeve Set	1	35	Z02000035	Right-side label body	1

### Liste des Pièces — GO 266

N°	Code	Name	Qté	N°	Code	Name	Qté
1a	Z0266001A	Anti-drop Nosepiece (6.4)	1	21	Z02660021	Anti-drop Nosepiece 6.0mm	1
4	Z0266004	Front Sleeve Set	1	22	Z02660022	Anti-drop Nosepiece 4.8mm	1
5	Z0266005	Clamping Sleeve	1	23	Z02660023	Anti-drop Nosepiece 4.0mm	1
6	Z0266006	Large 3-jaw set	1	24	Z02660024	Anti-drop Nosepiece Highbolt 6.4mm	1
8	Z0266008	Push Pin Set 2.4/3.2mm	1	25	Z02660025	Anti-drop Nosepiece Highbolt 4.8mm	1
8,1	Z02660081	Push Pin Set 4.0/5.0	1	26	Z02660026	Classical Nosepiece Highlock HR 6.4mm	1
8,2	Z02660082	Push Pin Set 5.0/6.4	1	27	Z02660027	Classical Nosepiece convexe 6.4mm	1
9	Z0266009	Push-pin Spring	1	28	Z02660028	Classical Nosepiece Highlock HR 4.8mm	1
10	Z02660010	Spring Sleeve Set	1	29	Z02660029	Classical Nosepiece convexe 4.8mm	1
11	Z02660011	Gear Box Set	1	30	Z02660030	3-jaw set	1
12	Z02660012	Brushless Motor	1	33	Z02660033	Key	1
15	Z02660015	Mandrel release component	1	34	Z02660034	Tampon bol collecteur	1
17	Z02660017	PCB-Set	1	35	Z02660035	Body Right Label	1
18	Z02660018	Trigger	1	36	Z02660036	Body Left Label	1




## 2- TOOL PREPARATION

Before you begin operating the tool, please read the following instructions carefully:

### **⚠ Danger**


**Always remove the battery before** replacing the nose, jaws, or any other wear parts. Failure to do so may result in serious personal injury!

Choose a nosepiece that matches the rivet diameter, or select any other wear part that needs replacement. Follow the illustrations below:

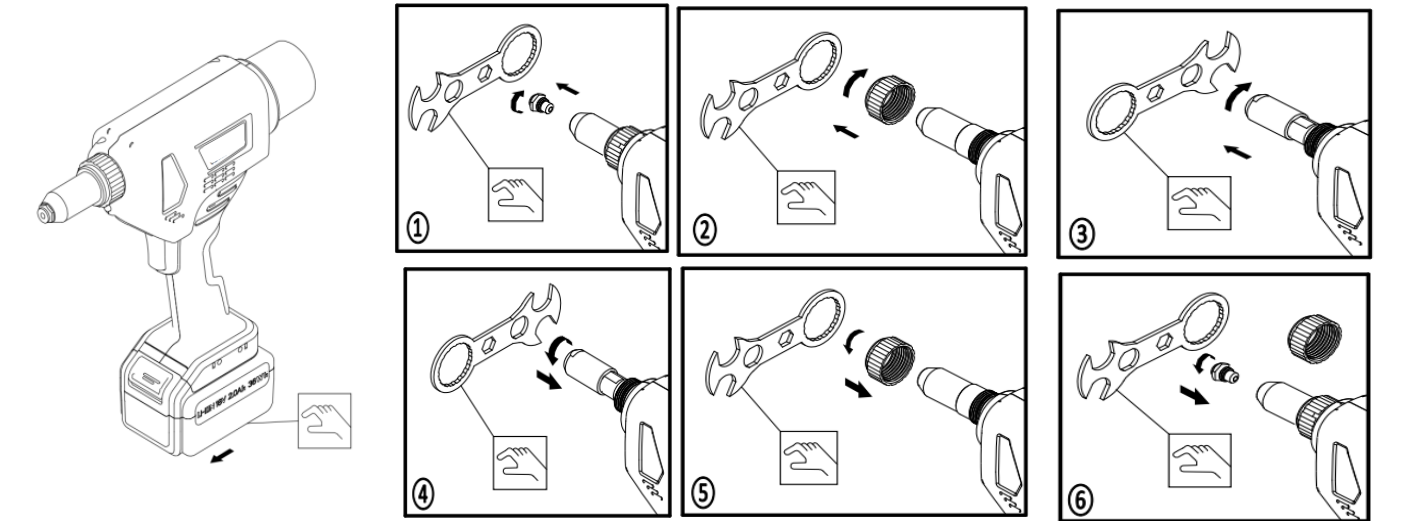

### **Accessory Replacement Steps:**

#### **A. Verify that the battery has been removed from the tool.**




#### **Nosepiece Replacement**

##### **B. Loosen the nosepiece :**

Use a wrench to loosen the nosepiece in the direction shown by the arrow (Figure ①), then remove it.

##### **C. Install the new nosepiece:**

Screw the new nosepiece in the direction shown by the arrow using the wrench (Figure ⑥), and tighten it securely.



#### **Jaw Replacement**

##### **D. Remove the screw cap :**

Use a wrench to loosen the threaded cap in the direction shown by the arrow (Figure ②), then remove it.

##### **E. Remove the front sleeve :**

Use a wrench to loosen the front sleeve in the direction shown by the arrow (Figure ③), then remove it.

##### **F. Replace the 3 jaws and other wear parts :**

Follow the order shown in the illustrations above to replace the jaws and any other wear parts.

##### **G. Reinstall the front sleeve and threaded cap:**


Screw the front sleeve and the threaded cap in the direction shown by the arrows (Figures ④ and ⑤), then tighten them with a flat wrench.

##### **H. Reinstall the battery.**





## Parts Key:

- ① Screw cap
- ② Rubber ring
- ③ Front Sleeve Set
- ④ Clamping Sleeve
- ⑤ 3-jaw Set
- ⑥ Clamping jaw sleeves
- ⑦ Push Pin Set
- ⑧ Push-pin Spring

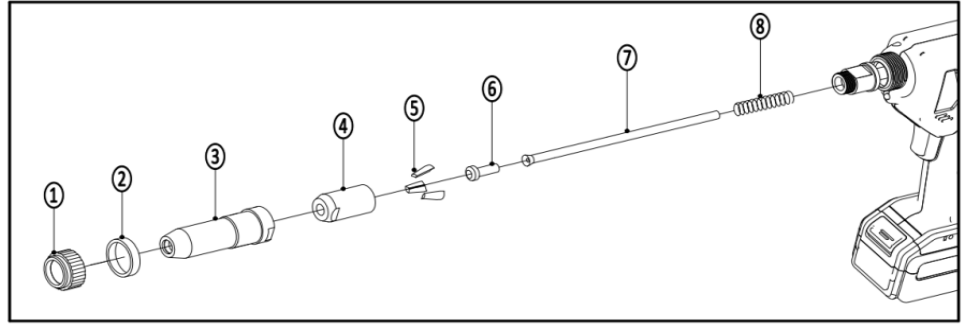

## Battery check

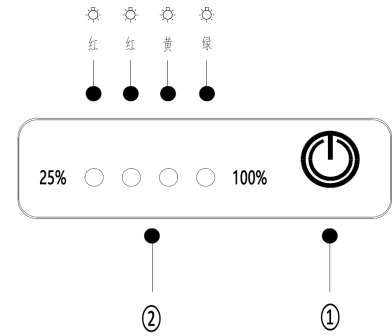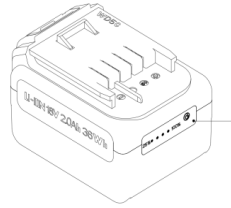

- ① Button On/Off
- ② Operation indicator light (3 colors)


Press button ① once to check the battery.

The charge level indicator lights (red, yellow, green) remain lit (solid) to indicate :

- **Red, Yellow, Green all lit:** 100% charge level
- **Red and Yellow (three indicators) lit:** 75% charge level.
- **Red (two indicators) lit:** 50% charge level.  
**Note:** At this level, the tool may be unable to set certain high-strength rivets. Please recharge the battery if necessary..
- **Red (single indicator) lit:** 25% charge level. **Please recharge!!**

## Checking the tool

- ① LED lighting
- ② Trigger
- ③ Battery
- Install the batteries ③ in the direction of the arrow.
- Press the trigger ②, the white LED illumination lights up ① is always on, indicating that the power is working normally.

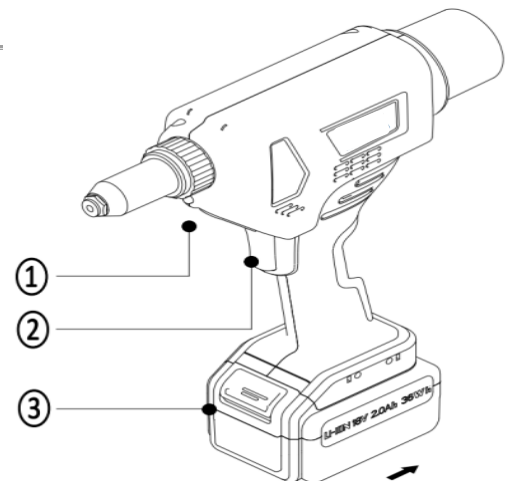

## Important note :

You save energy with the automatic sleep mode, no operation within one minute, the white illumination light LED turns off automatically, the tool goes into automatic sleep mode, press the trigger again to restore power.



### 3. FUNCTION SETTINGS

Read the following instructions carefully before configuring the function settings :

**Very Important:** Models GO 200 and GO 266 are equipped with a stroke adjustment function.


- **Factory Settings:**

- GO 200 : 15 mm stroke; Riveting mode: Standard Mode (D).
- GO 266 : 20 mm stroke; Riveting mode: Standard Mode (D).

Before adjusting or changing functions, ensure you fully understand the blind rivet specifications, the working conditions, and the required riveting state.

#### Functions Display Panel

- ① Stroke control
- ② Mode indicator light
- ③ Button/Trigger

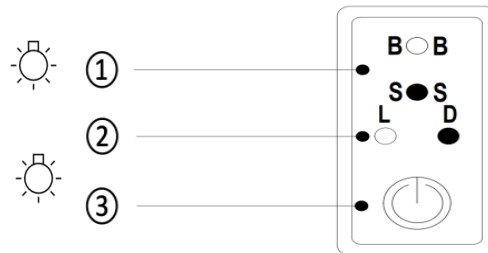

#### Stroke setting

Press the button ③ to adjust the stroke. With each short press, the stroke indicator ① lights up green.

- For GO 200 :
  - S : Stroke 15 mm
  - B : Stroke 21 mm
- For GO 266 :
  - S : Stroke 20 mm
  - B : Stroke 26 mm

#### Setting the riveting

##### Important notes before setting the riveting mode :

- Before switching the riveting mode, please observe the specifications of the rivet, the working conditions and the rivet condition.  
Select the correct riveting mode.
- There are two riveting modes: the self-locking riveting mode (L) and the standard riveting mode (D).

##### Self-locking rivet mode :

- The mode indicator ② (L) lights in green.
- Normally, after the rivet has been inserted into the nosepiece, pressing the trigger automatically locks the rivet and sends it to the exact position of the nosepiece. Pressing the trigger again completes the riveting process.
- This mode is suitable for riveting in difficult positions or in situations where rivets cannot be fixed and fall off easily.
- **Assembly line operation is not recommended !**



### Conventional riveting mode :

- Mode indicator light ② (D) is green.  
Normally the rivet is inserted into the workpiece, the nosepiece of the riveting tool is placed on the mandrel and then the trigger is pulled to complete the riveting process. Due to bending of the rivet mandrel or not properly fixing the rivet can lead to rivets falling out, which is not recommended.

### Switching the riveting mode

- Function in factory preset state, long press on button ③ for 2 seconds. the mode indicator light ② (L) is green and the riveting mode is switched to self-locking mode.  
  
Press button ③ again for 2 seconds and the mode indicator light ② is green, the rivet is back in conventional mode (D).
- When changing the mode from (L) to (D), please make sure that the riveting process (L) is completed, otherwise it will not be possible to change to mode (D).

## 4. TOOL OPERATION

### *important tips before starting work :*

- Please charge the battery to 100 % before first use. Please make sure not to stop below 50% of battery power when charging.
- The function settings must be determined in advance according to the rivet specifications, sheet thickness and riveting conditions (see page 25).


**Very Important :** if the rivet mandrel container is more than two thirds full, it must be emptied in time, otherwise the normal use of the tool may be impaired or the riveting tool may be destroyed!

**Note :** after determining the stroke, start riveting according to the set mode, riveting operation procedure as shown in the following figure.




### Riveting in conventional mode D

1. Insert rivet into workpiece.
2. Load nosepiece into rivet mandrel.
3. Pull the trigger and start riveting ((keep pressing until the riveting is complete).
4. After riveting, the tool tilts back to let the broken residual mandrel fall into the collecting container. (GO200 only, as with the GO266 the mandrel is ejected directly into the bowl).
5. If the residual rivet mandrels in the collecting container are more than 2/3, unscrew the collecting container, remove the residual rivet mandrels and screw the collecting container back on.

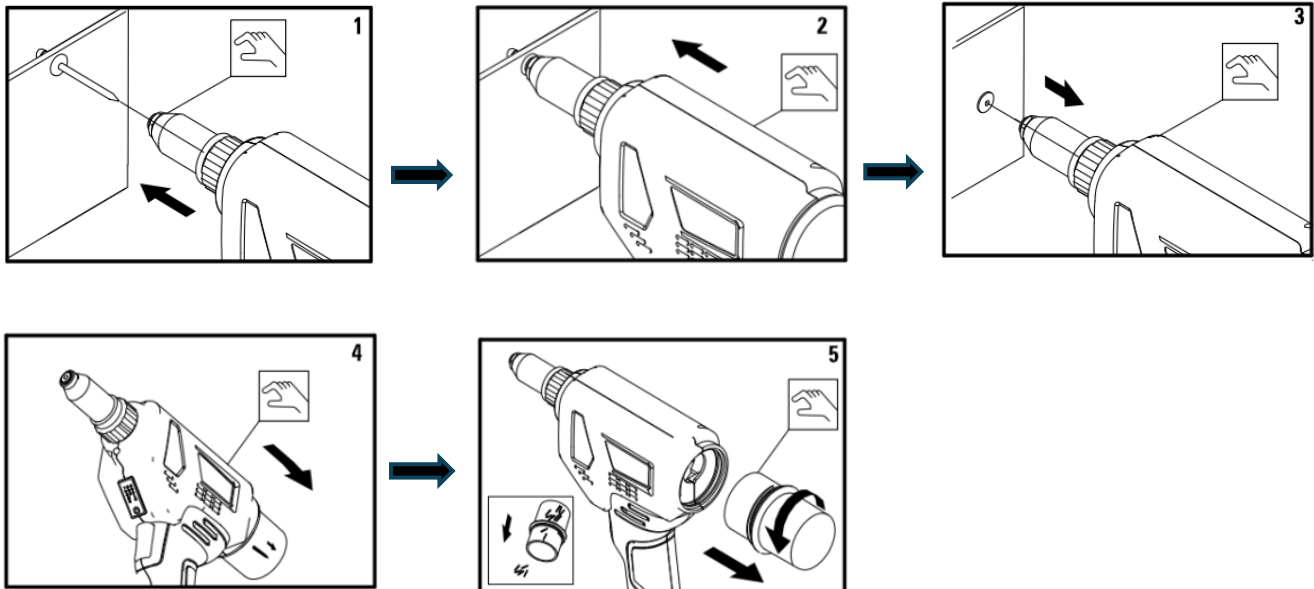

### Riveting in self-locking mode S

1. Load the rivet into the nosepiece.
2. Pull the trigger and lock the rivet mandrel.
3. Make sure the mandrel is locked and ready to rivet.
4. The rivets are inserted into the workpiece and you pull the trigger again
5. After riveting, the tool is kicked backwards and the residual mandrel flies into the collecting container (GO200 only, as with the GO266 the mandrel is ejected directly into the bowl).
6. If there are more than 2/3 of the mandrels left in the container, unscrew the container, remove the mandrels and screw the container back on.

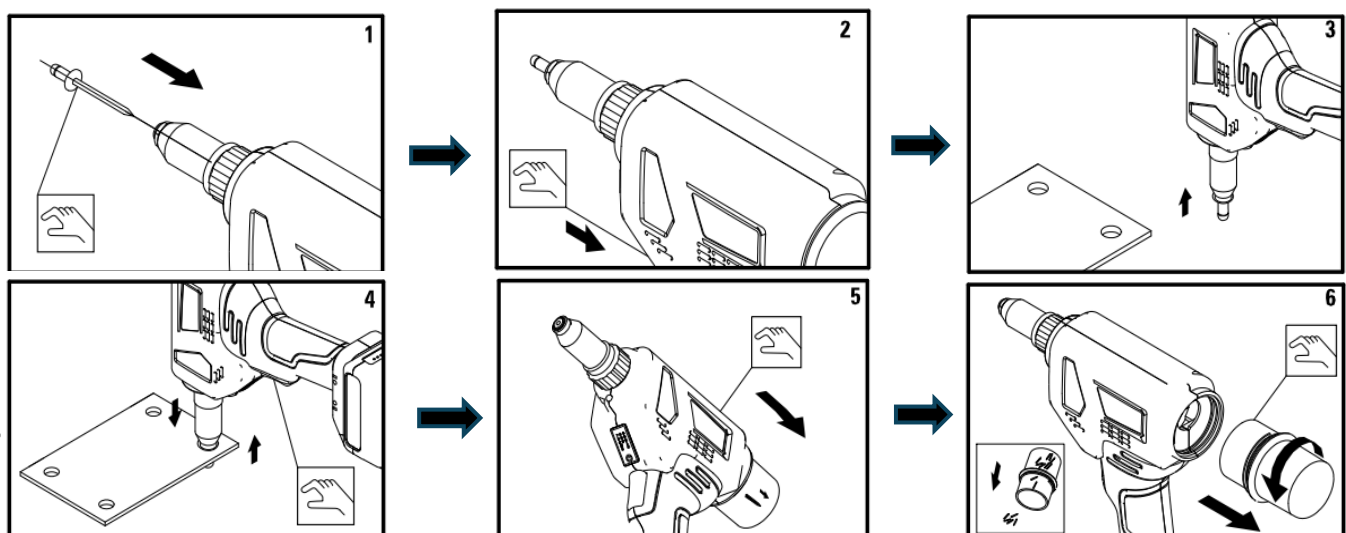

## 5. CHARGER & BATTERY



### Spécifications Techniques

-	Charger	Battery 2.0 Ah	Battery 4.0 Ah
<b>Output</b>	18V-2.0A	18V - 2.0Ah - 36W	18V - 4.0Ah – 72W
<b>Input</b>	100-240V/50-60Hz/1A		
<b>Net weight</b>	0.250 kg	0.350 kg	0.650 kg
<b>Article Code</b>	ZCHARG18V3	ZBATT18V201AH	ZBATT18V401AH

### Charger usage

- The charger is connected to the power supply, the green indicator light ① is always on, works properly and charges the battery in the direction of the arrow..

Operation	Charge control light ①	Explanation ②	Measures
<b>Battery charged in charger</b>	Red light on	The battery is in good condition. The charging time is about one hour.	-
	Green light on	Battery malfunction. Cannot be charged	Immediately disconnect the power supply, remove the battery and replace it with a new battery.
<b>Batterie en cours de charge</b>	Green light on	The battery is full. Please remove the battery	Normal
	Red light on	When the internal temperature rises, the charger stops working.	Immediately disconnect the power supply, remove the battery and replace it with a new battery.

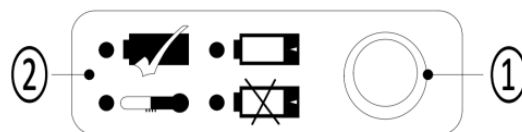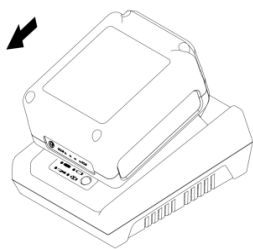

② Loading symbols

① Charge indicator light

### Battery usage

- During use, please check (see P24 Battery check) the battery power.
- The battery has deep discharge protection (ECP) and can be recharged about 1000 times.
- Do not use the charger until the battery has cooled down sufficiently.
- If the battery's operating time is significantly reduced during normal use, this indicates
- that the battery should be replaced..



## 6. QUESTIONS (FAQ)

Subjects	Questions	Answers
Battery	Is it okay not to use them for a long time ?	Charge the battery every 6 months, otherwise it may deteriorate in performance after 6 months.
	Does charging affect the battery life after each use ?	Yes, it is advisable to recharge when the remaining battery is only 25% (a light on the display) or when the battery is exhausted, it should be recharged to increase the battery life. (See <b>P24</b> )
Usage	If the tool housing is used continuously in conventional riveting mode (D) for a certain period of time, will the heating in the tool housing affect normal use ?	As the high-speed motor causes the gear to rotate, the heat generated during the riveting process is transferred to the outside, which does not affect the normal use of the tool. The user is advised to wear suitable protective gloves.

## 7. TROUBLESHOOTING

### A. During charging

Malfunction	Probable cause	Correction of defects
The battery is plugged into the charger and the green light is on.	<b>Battery malfunction or damage, error, charging not possible.</b>	Stop charging immediately, remove the battery and replace it with a new battery.
Red light is on while the battery is charging, and the battery is getting unusually hot	Abnormal charging Temperature (battery overheating) outside normal range (0°C~45°C)	Immediately switch off the power, remove the battery and check the charger



## **B. During Usage**

<b>Malfunction</b>	<b>Probable cause</b>	<b>Correction of defects</b>
All displays on the function panel blink.	Low power alarm.	Remove the battery and charge it.
The indicator light flashes once within a certain period of time and switches off after 15 seconds.	Motor short-circuit alarm.	Please send the battery to qualified, professional maintenance personnel for inspection and repair. If in doubt, please contact the authorised dealer in good time for advice and repair.
The indicator light flashes 3 times within a certain period of time and switches off after 15 seconds.	Overheating alarm on the control panel.	<i>Same as above.</i>
The indicator light flashes 4 times within a certain period of time and switches off after 15 seconds.	Engine blockage alarm	<i>Same as above.</i>
The indicator light flashes 5 times within a certain period of time and switches off after 15 seconds.	Switch on in case of failure or unusually high power demand..	<i>Same as above.</i>
<b>Failed rivet setting process.</b>	Battery damaged or exhausted.	Replace or charge the battery.
	Loose clamping jaws	Change the jaws.
<b>Rivet not pulled out or pulled out of fastening.</b>	The jaws are worn, the nosepiece is dirty, the jaw sleeve or the nosepiece hole is deformed.	Replace the jaws, tighten the nosepiece, remove impurities and replace the jaw sleeve or the nosepiece.
	Incorrect selection of the stroke	Set the stroke correctly (see <b>P25</b> ).
	The remaining rivet mandrel is stuck in the jaw piece group or the remaining rivet mandrel is blocked in the chuck housing or in the feed-through tube	Remove the broken rivet and the setting jaws for clean lubrication; Take out the broken rivet and remove residues / debris
	The rivet mandrel collector is full	Gauging the full mandrel collector.
	The nosepiece was incorrectly chosen.	Choosing the right nosepiece

**Note:** If the above method does not remedy the situation, the riveting tool must be repaired by professional personnel or the tools must be returned to the seller or manufacturer for repair.



## 8. WARRANTY & CE CERTIFICATION

### Warranty Period and Repair Coverage

- The warranty period for this tool is 1 year, starting from the date shown on the sales invoice.
- Damage caused by normal wear and tear, overloading, improper use or human error is not covered by the warranty.
- For quality issues relating to the tool itself, repairs or replacements will be carried out free of charge during the warranty period.
- Free repairs or replacements during the warranty period apply only to complete tools. Parts subject to wear and tear are not covered by the warranty.
- The manufacturer shall not be held liable for damage caused by abnormal use, improper storage, accidents, misuse or incorrect use. The manufacturer's maximum liability is limited to the value of the product itself and does not cover related parts.
- If in doubt, please contact your local dealer or contact our customer service department directly for assistance..

### Declaration of Conformity CE

We hereby declare that this power tool, when used in accordance with the instructions for use, complies with the following standards and normative documents :

#### **Applicable EC Directives:**

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU

#### **Applicable Harmonised Standards :**

- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013





Zone Industrielle – 1<sup>ère</sup> Avenue – 5<sup>ème</sup> Rue –  
BP 443  
06515 CARROS Cedex1  
France  
Tél : +33 (0)4.92.08.56.56

*[sales@degometal.com](mailto:sales@degometal.com)*

**[www.degometal.com](http://www.degometal.com)**

